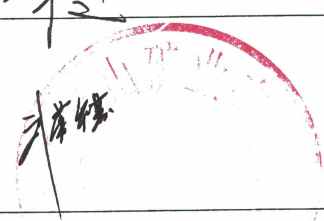


省水利厅随机抽查全流程公开情况表

抽查事项名称	黑龙江宝山矿业股份有限公司 争光岩金矿资源开发项目	随机抽查单位名称	黑龙江宝山矿业股份有限公司	抽查监督人员签字	
统一社会信用代码或注册号	912311007586911753	法定代表人姓名及联系电话	姓名: 刘荣祺 电话: 18714568560	抽查监督人员签字	于洪金
随机抽取执法人员	姓名	行政执法证编号	职务	抽查监督人员签字	
	平达	00180002	省水利厅水保处处长	于洪金	
	杨军	003180068	省水利厅政策法规处处长		
检查结果和处理意见	水土保持措施体系、等级和标准未按经批准的水土保持方案要求落实,视为水土保持设施验收不合格。 检查中发现主要问题: 1. 尾矿库截洪沟部分段落出现破损情况; 2. 采石场拦水埂部分区域无层土覆盖, 植物生长情况稍差; 3. 临时堆土场部分区域植被成活率不高, 缺乏拦挡措施及排水措施; 4. 废石场部分边坡过陡, 部分边坡顶部边缘处已产生裂缝, 存在隐患; 5. 生药办公区浆砌石排水沟局部出现破损, 场区绿化情况稍差; 6. 炸药库内堆置土方无防护措施, 已出现滑落现象。 处理意见: 1. 及时修复尾矿库截洪沟破损部位; 2. 对解药拦水埂覆土并补植植被; 3. 对临时堆土场表面裸露区域补植, 并增加拦挡排水措施; 4. 修整废石边坡, 达到稳定要求; 5. 修复办公区被损排水沟并补植绿化区域; 6. 对炸药库临时堆土方采取防护措施, 消除水土流失隐患。				
检查人员签字	于洪金	杨军	检查日期	2020.10.13	
被抽查单位法定代表人(或授权委托人)签字及盖章					
说明	1. 被抽取单位法定代表人不在现场委托他人签字的, 要出具授权委托书 2. 检查结果包括: (1) 未发现问题; (2) 未按规定公示应当公示的信息; (3) 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假; (4) 通过登记的住所(经营场所)无法联系; (5) 不配合核查情况严重; (6) 发现问题已责令改正; (7) 未发现开展本次抽查涉及的经营活动; (8) 发现问题待后续处理。上述 8 种情况是按市场监管局提供填写, 各处室可结合实际情况自行调整。				